



## Modine Insitu® Aplicado por Aspersión Revestimientos Anticorrosivos

### INSTRUCCIONES PARA REPARACIÓN POR MEDIO DE AEROSOL DEL REVESTIMIENTO DETERIORADO

1. Remueva todo el revestimiento quemado o desprendido con un pedazo de Scotch Brite (estropajo sintético), tela de esmeril, o cepillo de alambre.

**SEGURIDAD:** Deberá usar guantes plásticos, gafas protectoras, y mascarilla tipo respirador al trabajar con Acetona y recubrimientos de pintura.

2. Limpie el área afectada usando Acetona con un trapo. Así como con todos los químicos, para seguir procedimientos adecuados y seguros, refiérase a la Hoja de Información de Seguridad para Uso de Materiales, o Material Safety Data Sheet (MSDS).
3. Permita que se sequen todas las áreas completamente secas utilizando una corriente de aire.
4. Cubra o enmascare cualquier área que no quiera que se recubra con el producto accidentalmente, con cinta de enmascarar para pintura, la cual es usualmente de color azul.
5. Agite la lata vigorosamente antes de su uso.
6. Remueva la tapa de la lata.
7. Aplique rociando en movimientos amplios manteniendo la lata de 2 a 4 pulgadas de distancia del área afectada.
8. Aplique lo necesario hasta cubrir el área. Así como con todos los químicos, siga las instrucciones de seguridad del fabricante para su uso.
9. Espere 10 a 15 minutos entre capas, si se necesitan capas adicionales.
10. Espere a que el recubrimiento esté completamente seco (20 a 30 minutos a 80°F) antes de remover los materiales de enmascarar.

11. Espere hasta que el recubrimiento se haya curado (4 horas mínimo) antes de ponerse en servicio.